


PŮDORYS I.NP - MŠ VÍTEZNÁ - PASPORT

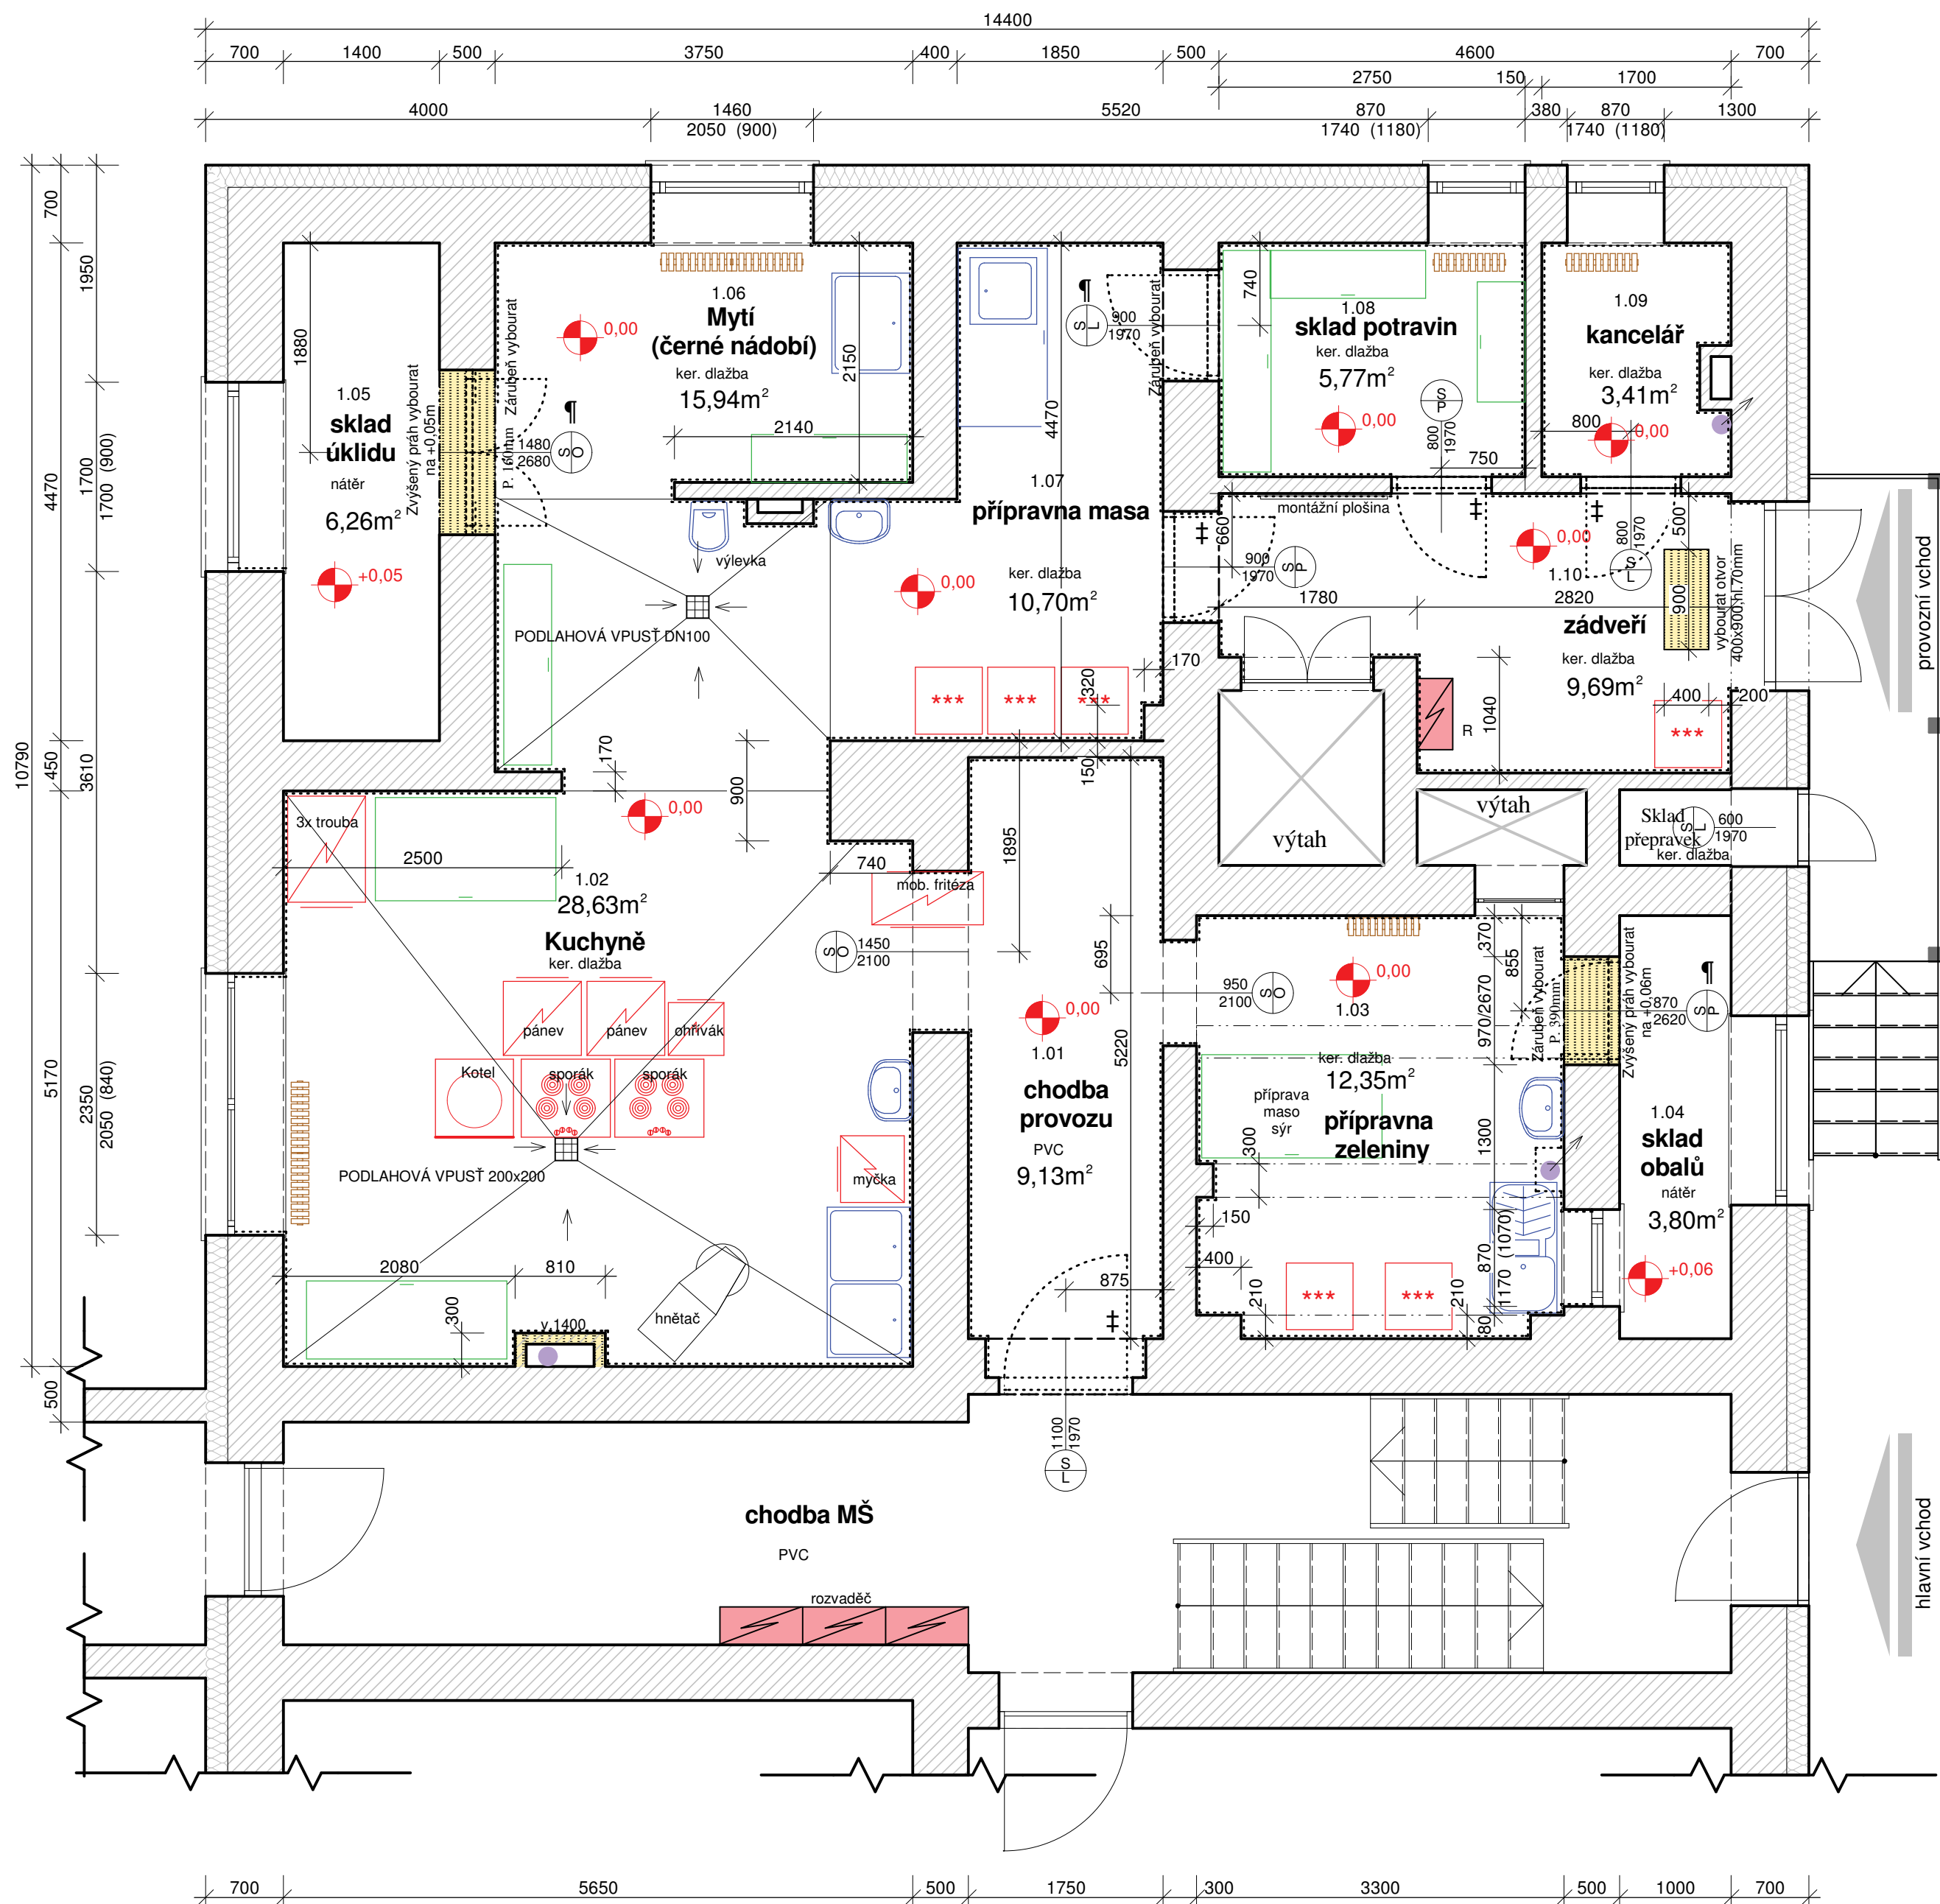

Legenda hmot


- stávající zděné a betonové konstrukce
- Odstranění stávajícího - 0,36m3 + obklady s nátěrem 212 m2 + dlažba a PVC 106m2
- PODLAHOVÁ VPUSŤ - stávající

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVA - ST.STAV

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m²	STĚNY STROP	m²	OBKLAD STĚN	m²
1.01	CHODBA PROVOZ	PVC	9,13	ŠTUK MALBA	28	Olejový nátěr v.1,80m	23
1.02	KUCHYNĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA	28,63	ŠTUK MALBA	58	Keramický v.1,80m	39
1.03	PŘÍPRAVA ZEL.	KERAMICKÁ DLAŽBA	12,35	ŠTUK MALBA	32	Keramický v.1,80m	26
1.04	SKLAD OBALŮ	BETONOVÁ MAZANINA+N	3,80	ŠTUK MALBA	34		
1.05	SKLAD ÚKLIDU	BETONOVÁ MAZANINA+N	6,26	ŠTUK MALBA	43		
1.06	MYTÍ Č.N.	KERAMICKÁ DLAŽBA	15,94	ŠTUK MALBA	43	Keramický v.1,80m	36
1.07	PŘÍPRAVA MASA	KERAMICKÁ DLAŽBA	10,7	ŠTUK MALBA	31	Keramický v.1,80m	27
1.08	SKLAD POTRAVIN	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,77	ŠTUK MALBA	19	Olejový nátěr v.1,80m	18
1.09	KANCELÁŘ	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,41	ŠTUK MALBA	15	Olejový nátěr v.1,80m	13
1.10	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	9,69	ŠTUK MALBA	29	Olejový nátěr v.1,80m	26
			106		332		212

- Demontáž:
- všechna provozní zařízení zařízení
 - radiátory + ZTI + vyjmenovaná elektroinstalace(viz PD NN)
 - obklady s podkladem + nátěry stěn
 - dlažby + PVC
 - podlahové vpusti
 - vnitřní dveře bez zárubně (vyznačeno) = ± 4x
 - vnitřní dveře se zárubně (vyznačeno) = ± 3x
 - vyznačené zvýšené dveřní betonové prahy
 - vyznačený otvor v podlaze

Pozice umístění

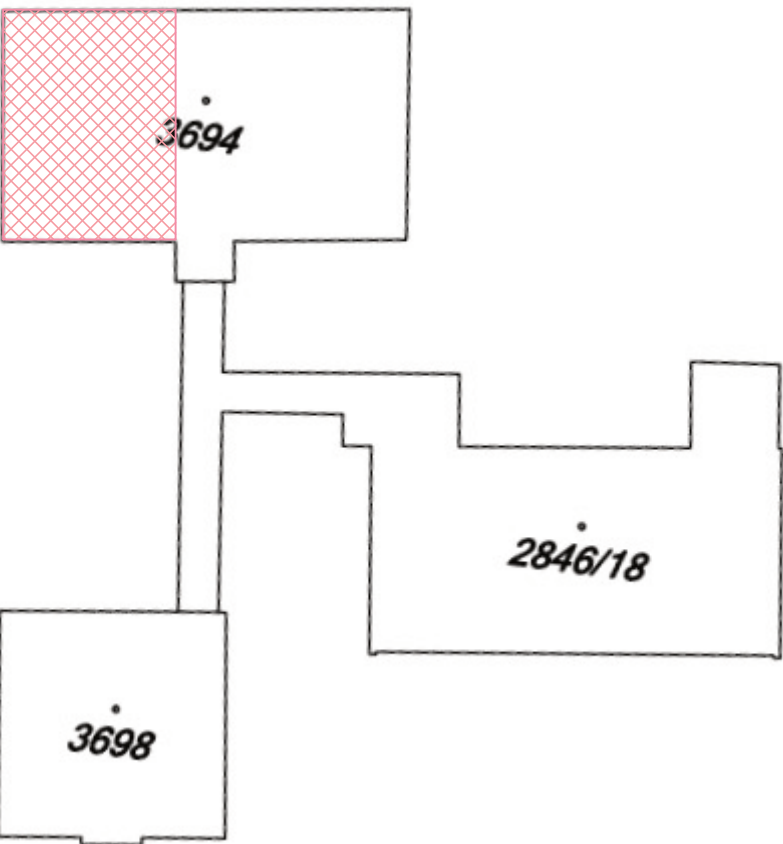

Stávající stav = PASPORT

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772 Pařízek Petr Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839		PROJEKTANT: Pařízek Petr, Pavel Stejskal Petr Matala, Milan Hájek		Razítko	
Objednatel : Město Sokolov Rokycanova 1929, 35601 Sokolov					
MŠ - stavební úprava kuchyně na st.p. 3694, k.ú. Sokolov obec Sokolov, ulice Vítězná č.p.725					
				PD	DSP
				Kraj	Karlovarský
				Okres	Sokolov
				MěÚ	Sokolov
Datum				11/2017	
Měřítko: 1 : 50 Kótováno v mm	Stávající stav, demontáž a bourání			Č. výkresu : D.1.1.-01	

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.